

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ  
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND  
**ILMAILUOSASTO**  
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
Siltasaarencatu 12 A—HELSINKI 53  
Puh. 7 6 5 8 1 1 Telephone  
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-  
TIEDOTUS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 379/68  
22.4.1968



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaisesti.

379. M-määräys No. 379/68: SZD-9bis 1D "Bocian". Ohjainlaitteiden kiinnileikkaantumisen estäminen

Koskee: SZD-9bis 1D "Bocian" s/n 819...879.

Viite: Puolan Ministry of Transport/C.A.I.B. Circular Letter No. CZLC-1-2/68.

Suoritettava: Toimenpidekohdan mukaiset tarkastukset ja korjaukset 31.5.1968 mennessä.

Toimenpiteet: Edellämainitussa tyypissä havaitun ohjainlaitteiden kiinnileikkaantumisen johdosta on seuraavat kohdat tarkastettava mahdollisen sinkkikerroksen löytämiseksi:

1. etupolkimet
2. takapolkimet
3. siivekkeiden ja lentojarrujen sulkuvivut siivessä
4. siivekkeiden ja lentojarrujen sulkuvivut ohjaamossa.

Mikäli sinkkikerrosta havaitaan on se poistettava kuitenkin säilyttäen ohjeiden mukaiset akselivälykset. Ylisuuria välyksiä tavattaessa on sekä akseli- että holkkiosat vaihdettava uusiin osiin, jotka rasvataan ennen asentamista.