

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siltasaarencatu 12 A—HELSINKI 53
 Puh. 7 6 5 8 1 1 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
 TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 391/68
 4.10.1968



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

391. M-määräys No. 391/68: Beechcraft Pysäköintijarrujen muutos

Koskee: Beechcraft 23, A23 ja A23A sarjanumerot välillä M-1 - M-554, jos koneessa on jarrusylinterit osanumero VHR-625NL. Tämä ei koske jarrusylintereitä osanumero 169-380006.

Beechcraft 23, A23 ja A23A sarjanumerot välillä M-555 - M-1034.

Beechcraft A23-19 sarjanumerot välillä MB-1 - MB-264.

Beechcraft A23-24 sarjanumerot välillä MA-1 - MA-233.

Viite: FAA Airworthiness Directive 68-17-6, Beech Service Letter No. 67-12, Revision 1, Beech Class 1, Service Instruction 0092-220.

Suoritettava: Ennen seuraavaa lentoa.

Syy: Pysäköimisjarrut saattavat kytkeytyä lennolla.

Toimenpide: Vaihtoehtoisesti

a) Pysäköimisjarru vapautetaan poistamalla teräspallo, osanumero A134-9, pysäköimisjarrujen sulkuventtiilistä sekä vasemmasta että oikeanpuoleisesta pääjarrusylinteristä. Tarkista tämän jälkeen jarrut käyttämällä niitä.

tai

b) Muuta vasenta pääjarrusylinteriä Beech Class 1, Service Instruction 0092-220 mukaan

tai

c) Asenna muutossarja jarrujärjestelmän parantamiseksi Beech Service Letter No. 67-12, Revision 1, mukaan.

CEF/JJ/KS