

LIIKENMINISTERIÖ
MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Siltasaarencatu 12 A—HELSINKI 53
Puh. 76 58 11 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 440/70

14.9.1970



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

440. M-määräys No. 440/70: Piper Arrow. Potkurikuvun tarkastus ja vaihto

Koskee: Piper PA-28R-180: sarjanumerot 30001 ja suuremmat

Piper PA-28R-200: sarjanumerot 35001 ja suuremmat

Viite: Piper Service Bulletin 309, FAA Airworthiness Directive 70-9-2, Luftvärdighetsanvisningar LVA 452.

Suoritettava: Vaihtoehtoisesti joko toimenpide 1. jatkuvasti 25 lentotunnin välein tai toimenpide 2. tai 3. 25 lentotunnin kuluessa.

Toimenpiteet:

1. Irroita potkurikupu ("spinneri") Piper osanumero 66786-00, 68713-00 tai 760290 sekä kärkikartio 66785-00 (mikäli potkurikupu on kaksiosainen) ja tarkasta potkurikupu ja kuvun kiinnityslevy Piper osanumero 68734-00 etsien repeämiä erityisesti kiinnitysruuvien rei'istä lähtien. Vialliset osat on välittömästi poistettava tai vaihdettava uusiin.
2. Kyseessäolevat lentokonetyypit on hyväksytty lentokelpoisiksi myös joko potkurikupu poistettuna tai sekä potkurikupu että kuvun kiinnityslevy poistettuina. Potkurikupu voidaan siten poistaa jo ennen murtumien ilmenemistä. Kuvun kiinnityslevyn poistaminen vaatii potkurin irrottamisen, jonka saa tehdä vain lentokonemekaanikko tai lentokonekorjaamo.
3. Vaihda lentokoneeseen modifioidut potkurikupu ja kuvun kiinnityslevy lähiaikoina ilmestyvän Piper Kit'in mukaisesti.

EL/JJ/ks