

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 76 58 11 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12—1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 458/71

Muutos 1

1974-04-16



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

458. M-määräys No. 458/71: Cessna. Nokkatelineen saksinivelen pultin tarkastus suksikoneilla

Koskee: Nokkasuksella varustettuja Cessna-lentokoneita, ei kuitenkaan niitä koneita, joissa nokkasuksiasennus on suoritettu Wihuri-Yhtymä Oy Lentohuolto Kit WH-0035:n mukaisesti.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Syy: Tarkastuksissa on havaittu, että nokkatelineen saksinivelen yläpultissa on esiintynyt leikkautumista käytettäessä lentokonetta suksikoneena. Todennäköinen syy vaurion syntymiseen on suksiasennuksesta johtuva painon lisäys ja sen aiheuttama nokkatelineen rasiutusten kasvaminen. Em. Kit WH-0035:n mukaan asennettuna tämän kaltaista rasiutusten kasvua ei esiinny.

Suoritettava:

A. Kohdan A mukainen tarkastus on suoritettava jokaisen 100 t huollon yhteydessä, jos kone on ollut suksilla edellisen tarkastuksen jälkeen, sekä aina kun suksilentotoiminta lopetetaan ja sukset irroitetaan.

 
B. Kohdan B mukainen tarkastus on suoritettava jokaisen 50 t huollon yhteydessä, jos kone on ollut suksilla edellisen huollon jälkeen.

Toimenpiteet: Lisää 50 ja 100 t huoltolistaan tämän määräyksen vaatimat toimenpiteet.

A. Saksinivelen ylin pultti on irroitettava ja tarkastettava murtumien ja leikkautumien varalta. Vioittunut osa on vaihdettava uuteen.

B. Käännä avaimella saksinivelen ylimmän pultin kannasta ja seuraa, liikkuuko saksinivelen ylempi varsi kiinteään telineen kiinnityskorvakkeeseen nähden. Jos varsi liikkuu, on pultti leikkautunut ja se on heti vaihdettava uuteen.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

Tämä muutosmääräys kumoaa määräyksen M 458/71, joka on hävitettävä.

JP/ks