

LIIKENNEMINISTERIÖ
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
 ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siltasaarenkatu 12 A—HELSINKI 53
 Puh. 76 58 11 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
**LENTOKELPOISUUS-
 TIEDOTUS**
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE

³
 M 462/71
 16.6.1971



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikdrjaan toimenpiteen laadun mukaan.

³ 462. M-määräys No. ³ 462/71: Piper. Korkeusvakaajan kiinnityksen tarkastus

Koskee: Piper J3C-65 Cub, PA-18 Super Cub ja PA-22 Colt lentokoneita.

Viite: Luftvårdighetsanvisningar 499A.

Syy: Korkeusvakaajan etukiinnityksen murtuminen on aiheuttanut onnettomuuden Ruotissa.

Suoritettava: Seuraavassa 50 t huollossa, kuitenkin viimeistään 31.12.71.

Toimenpiteet:

1. Irroita vakaajapuoliskot ja tarkasta etummainen kiinnityspotki mahdollisesti aikaisemmin suoritettun virheellisen korjauksen varalta (esim. kiinnityspotkin reiän hitsaus ja uudelleen poraus). Tarkasta putki myös kulumisen ja halkeamien varalta.
2. Tarkasta takimmainen kiinnityspotki korroosien tai muiden virheellisyyksien varalta. Puhdista ja rasvaa putki ennen uudelleenasennusta.
3. Tarkasta silmämäärin vakaajan etummaisen ja takimmaisen muotoputken päät halkeamien, korroosion ja muiden virheellisyyksien varalta. Kiinnitä erityistä huomiota etummaisiin putkiin, lähellä hitsattuja teräsprofiileja.
4. Tarkasta kiinnityspotkien reiät kiinnitys- ja muotoputkissa mahdollisen soikeuden havaitsemiseksi.
5. Mikäli ylläolevan mukaisesti havaitaan virheellisesti suoritettu korjaus tai jonkin osan vioittuminen on ko. osa vaihdettava uuteen ennen seuraavaa lentoa.

Huom.: Tämän määräyksen tarkastukset voidaan suorittaa verhouksia poistamatta.

Osat: J3C-65: P/N puuttuu. Tilattaessa uudet kiinnityspotket mainittava putken mitat ja koneen sarjanumero.

PA-18 ja PA-22: Etummainen kiinnityspotki P/N 86062-80

Takimmainen kiinnityspotki P/N 86062-79

KS/TK/ks