

LIIKENNEMINISTERIÖ  
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND  
**ILMAILUOSASTO**  
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
 Siltaasaareнк. 12 A—00530 HELSINKI 53  
 Puh. 76 58 11 Telephone  
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
 TELE X 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-  
 MÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS DIRECTIVE**

M 488/71

7.12.1971



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-alueksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

488. M-määräys No. 488/71: Cessna, Potkurin navan suojus

Koskee: Cessna 150 sarjanumerot 150-71129 alkaen

" F150 " F150-00530 "

" A150 " A150-00001 "

" FA150 " FA150-00001 "

Viite: Cessna Service Letter SE 71-28 ja käyttökokemukset Suomessa.

Suoritettava: Seuraavassa huollossa ja sen jälkeen tarpeen mukaan.

Syy: Potkurin navan suojuksen takalevyssä on havaittu repeämiä. Tämä on johtunut siitä, että suojuksen muovinen tukilevy on päässyt löystymään käytön aikana aiheuttaen värinää.

Toimenpiteet:

1. Tarkasta navan suojuksen takalevy mahdollisten repeämien varalta.
2. Puhdista navan suojuksen tukilevyn ulkoreuna ja kiinnitä siihen kaksipuolista teippiä (Devoscal 7565 tai vastaavaa) Cessna SE 71-28 mukaisesti.

KS/JJ/ks