

LIIKENNEMINISTERIÖ
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siltasaarenk. 12 A—00530 HELSINKI 53
 Puh. 76 58 11 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
 MÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 517/72

26.10.1972



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

517. M-määräys No. 517/72: Piper. ^{Korkeus} Sivuvakaajan kiinnityksen tarkistus

Viite: FAA AD No. 72-14-7 ja Piper Service Letter No. 614.

Koskee: Seuraavia Piper-lentokoneita:

PA-28-140	S/N 28-20001 - 28-7225389
PA-28-150/-160/-180	S/N 28-03 ja 28-1 - 28-7205256
PA-28-235	S/N 28-10001 - 28-7210018
PA-28R-180	S/N 28R-30002 - 28R-7130013
PA-28R-200	S/N 28R-35001 - 28R-7235217
PA-32-260	S/N 32-03, 32-04 ja 32-1 - 32-7200031
PA-32-300	S/N 32-15, 32-21, 32-40000 - 32-7240103
PA-34-200	S/N 34-E4 ja 34-7250001 - 34-7250242

Suoritettava: 20.11.72 jälkeen seuraavassa 100 tunnin huollossa.

Toimenpiteet: Poista pyrstökartio niin, että pääset käsiksi 12 pultiliitokseen, jotka kiinnittävät korkeusvakaajan liitoscappaleet taajmaiseen runkokaareen. Tarkasta runkokaari ja liitoscappaleet pultinreikien ympäristöstä mahdollisten halkeamien ja muiden vaurioiden varalta. Tarkasta, että pultiliitokset on kiristetty arvoon 35-40 tuumanau-
 laa (0.40 - 0.46 kpm), ja aseta pyrstökartio paikoilleen.