

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 179  
 00531 HELSINKI 53  
 FINLAND  
 Puh. 76 58 11 Telephone  
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIR WORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 540  
 Muutos 1  
 2.7.1973



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen matka- tai teknilliseen päiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

**540. M-määräys No. 540/73: Rallye. Moottoripellin lukkojen vaihto ja tarkastus**

Koskee: koneita M.S.880B, valmistusnumero 831 - 1604

koneita M.S.880, valmistusnumero 1605 ja suuremmat

Viite: Bureau Veritas Consigne de Navigabilité No. 73-10, Socata Service No. 77/2 ja Socata Service No. 107.

Suoritettava viimeistään: A, C ja D) 1.9.1973

B) 1.8.1973

Toimenpiteet:

A) Ne M.S.880B-sarjan koneet (valmistusnumero 831-1604), joiden moottoripellin lukkoja ei aikaisemmin ole vaihdettu uusiin:

Vaihda Dialatch-tyyppiset lukot Socata Service'n No. 77/2 mukaisiin lukkoihin. Tarkasta uusien lukkojen toiminta Socata Service'n No. 107 mukaisesti.

B) Ne M.S.880B-sarjan koneet (valmistusnumero 831-1604), joiden moottoripellin lukot on jo aikaisemmin vaihdettu uusiin sekä kaikki M.S.880-sarjan koneet, joiden valmistusnumero on 1605 tai suurempi (viimeksi mainittuihin on jo valmistusvaiheessa asennettu Socatan lukot):

Tarkasta lukkojen toiminta Socata Service'n No.107 mukaisesti.

C) M.S.880B-sarjan koneet (valmistusnumero 831-1604):

Asenna moottoripellin vasemmalle ja oikealle puolelle ohjauslevy ylempään moottoripeltiin ja vastepultti alempaan moottoripeltiin Socata Service'n No. 77/2 mukaisesti.

D) M.S.880B-sarjan koneet (valmistusnumero 831-1604)

Vahvista moottoripellin takimmaisten keskitystappien kiinnitys Socata Service'n No. 77/2 mukaisesti.

Tämä muutosmääräys korvaa aikaisemman määräyksen No. 540, joka on hävitettävä.

IA/JV/ks