

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 76 58 11 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 542/73
 Muutos 1
 1973-10-29



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaisesti.

542. M-määräys No. 542/73: Bendix-magneetit. Sytytyskelan ja roottorin vaihto

Koskee: Seuraavia Bendix Electrical Components Divisionin valmistamia magneettoja: S4LN tai S4RN, S6LN tai S6RN ja S8LN tai S8RN, jotka ovat sarjaa -20...-26, -200...-206, -600...-604 ja -1200...-1227.

Ei koske kuitenkaan seuraavia:

1. Niitä Bendixin sinisellä nimikilvellä varustettuja magneettoja (Bendixin peruskorjaamia magneettoja), joiden valmistusnumero on suurempi kuin 231000.
2. Niitä Bendixin punaisella nimikilvellä varustettuja magneettoja (uusia magneettoja), joiden sarjanumeron edessä on kirjain "A" ja joiden valmistusnumero sen lisäksi on suurempi kuin 16057.

Viite: FAA AD73-7-4, Rev.73-21.

Suoritettava viimeistään: 1973-11-5 jälkeen.

1. Ennen käyntiaikaa 2000 t niille magneetoille, joiden käyntiaika on alle 1800 t.
2. Seuraavan 200 tunnin kuluessa niille magneetoille, joiden käyntiaika on yli 1800 t tai tuntematon.

Toimenpiteet:

A. Identifioi magneetit Bendix Electrical Components Division Service Bulletinin No.560 (elokuu 1972 tai myöhempi painos) ohjeiden mukaisesti. Niissä magneetoissa, joissa on tämän Bulletinin kohdan A mukaiset sytytyskelat tai kohdan B tai kuvan 2 mukaiset roottorit, on mainitut osat vaihdettava uusiin Bendix Electrical Components Divisionin varaosaluettelon mukaisesti.

Varaosaluetteloiden numerointi ja päiväykset ovat alla olevan taulukon mukaiset:

Magneeton tyyppi	Varaosaluettelo Numero	Varaosaluettelo Päiväys
S4LN-20-sarja (sytytyskela 10-160886 tai myöhempi)	L-227-9	Joulukuu 1963
S6LN-20-sarja (sytytyskela 10-160886 tai myöhempi)	L-223-11	Lokakuu 1963
S-200-sarja (sytytyskela 10-160887 tai myöhempi)	L-528-3	Lokakuu 1963
S-600-sarja (vain roottori)	L-552-3	Joulukuu 1964
L-1200-sarja (vain sytytyskela)	L-608-3	Syyskuu 1971

B. Suoritettuasi kohdan A mukaiset toimenpiteet merkitse magneetit seuraavasti:

 
1. S-20-, S-200- ja S-600-sarjan magneetit:

Leimaa 3/16" (5 mm) korkea kirjain "A" ajoitustulpan ja jakajan kotelon takaosassa olevan kaarevan pinnan keskivälille.

2. S-1200-sarjan magneetit:

Leimaa 3/16" (5 mm) korkea kirjain "A" ajoitustulpan ja tunnuskilven keskivälille.

Toimistopäällikön po.
Ilmailuinsinööri


Tapio Kilpinen

Tämä muutosmääräys korvaa muutosmääräyksen M542/73, joka on hävitettävä.