

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 549/74
 Muutos 1
 1974-04-29



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaisesti.

549. M-määräys No 549/74: Cessna 188. Siivekevaijereiden tarkastus ja vaihto

Koskee: kohdat A ja C Cessna 188-lentokoneita (valmistusnumerot 188-0001...18801348) lukuunottamatta niitä, joihin on asennettu kehräpyörä koneen keskiviivalle Cessna Service Letter SE 72-1 tai SE-73-33 mukaisesti. (Service Letter SE 72-1 koskee valmistusnumeroita 188-0001...18800707. Service Letter SE 73-33 Item 1 koskee valmistusnumeroita 18800708...18801348.) Kohdat B, C ja D niitä Cessna 188-lentokoneita, joiden valmistusnumero on 188-0001...188-0707.

Viite: FAA AD 73-16-2, Revision 74-8

Suoritettava viimeistään: Kohdat A, B ja C 1974-05-15 jälkeen 25 lentotunnin kuluessa, minkä jälkeen toistuvasti 100 h huolloissa. Kohta D, kuten kohdassa D määrätään.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta ne siivekevaijerien osat, jotka liikkuvat vaijeriohjainten kautta.
- B. 1. (a) löysää siivekevaijereita riittävästi tarkastusta varten tai
 (b) irrota siivekevaijerit lentokoneesta
2. Tarkasta siivekevaijerien kehräpyörien ympäri liikkuvat osat seuraavasti:
 Kierrä vaijeria siten, että sen kierteisyys pyrkii purkautumaan ja taivuta samanaikaisesti vaijeria ikäänkuin se olisi kehräpyörän ympärillä. Tarkasta tällöin vaijerin kaikki säikeet.
- C. Vaihda uuteen kaikki sellaiset siivekevaijerit, joiden on A tai B kohdan mukaisessa tarkastuksessa havaittu olevan kuluneita tai sisältävän katkennetta säikeitä.
- D. Vaihda uuteen kaikki siivekevaijerit jatkuvasti enintään 500 h välein.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jaikanen

Tämä M-määräys kumoo muutosmääräyksen 549/73, joka on hävitettävä.
 IA/mv