

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 76 58 11 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 550/73

1973-09-03



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaisesti.

550 M-määräys No 550/73 : Lycoming, Continental. Kampiakselin sisäpuolen tarkastaminen syöpymien varalta.

Koskee: Kaikkia Lycoming ja Continental moottoreita, jotka on varustettu kiinteänousuisella potkurilla.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Suoritettava viimeistään: 1973-09-20 jälkeen jokaisessa moottorin peruskorjauksessa ja jokaisessa moottorin välikorjauksessa sekä lisäksi:

- A. ne moottorit, joiden käyntiaika uudesta tai viimeisen peruskorjauksen jälkeen on yli 500 h, seuraavassa 100 h huollossa ja sen jälkeen 500 h välein.
- B. ne moottorit, joiden käyntiaika uudesta tai viimeisen peruskorjauksen jälkeen on vähemmän kuin 500 h, seuraavassa 500 h huollossa ja sen jälkeen jokaisessa 500 h huollossa.

Toimenpiteet: Irrota potkuri ja poista kampiakselin etupään sulkulevy.

Puhdista potkuriakselin sisäosa ja tarkasta onko potkuriakselin sisäpinnalla syöpymiä. Mikäli syöpymiä löytyy ota yhteys ilmailuhallituksen teknilliseen toimistoon. Jos syöpymiä ei löydy asenna paikalleen uusi sulkulevy ja asenna potkuri paikalleen.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

IA/JJ/mv