

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 76 58 11 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 552/73

1973-09-27



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaisesti.

M-määräys No M 552/73 : Standard Libelle. Sivuperäsinvaijereiden tarkastus ja vaihto.

Koskee: kaikkia Standard Libelle-tyyppisiä purjelentokoneita.

Viite: LBA LTA No 71-10 ja Glasflügel Technische Mitteilung No 201-6

Suoritettava viimeistään: 1973-10-15 jälkeen:

- A. jokaisessa kuukausitarkastuksessa ja jokaisessa vuosihuollossa.
- B. korkeintaan 500 lentotunnin välein.

Toimenpiteet:

A. tarkasta sivuperäsinvaijerit polkimien S:n muotoisten ohjaimien kohdalla polkimien ollessa etummaisessa ja takimmaisessa asennossa. Mikäli vaijereissa esiintyy kulumista, vaihda ne ennen seuraavaa lentoa.

B. vaihda sivuperäsinvaijerit.

Vaihdossa tarvitaan seuraavat tarvikkeet:

Teräsvaijeri A 2,5 Din 655 sekä Talurit vaijeriholkki Nr 2,5. (Talurit-työkalu No 5,4)

tai

teräsvaijeri A 2,4 LN 9374 (vastaa teräsvaijeria 3/32" MIL W-1511) sekä Nicopress vaijeriholkki Nr 28-2-G (Nicopress pihdit No 51-G-887).

Vaijerin vaihdossa on otettava huomioon muutosmääräyksen M 539/73 muutos 1. 24.4.1973 määräykset.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

IA/mv