

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12—1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE**

M 585/74

1974-07-29



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

585. M-määräys no. 585/74: Pilatus. Sivuperäsimen ohjainpunoksen tarkastus ja muutostyö

Koskee: Kaikkia B4-PC11 purjelentokoneita, joihin on asennettu turvavyön korvake penkin alle, mutta turvavyötä ei ole kiinnitetty.

Viite: Pilatus Service Bulletin No. 1002.


Syy: Jos turvavyötä ei ole kiinnitetty kuvassa 1 olevaan korvakeeseen, voi sivuperäsimen ohjainpunos mennä korvakkeen väärälle puolelle ja hankautua korvaketta vasten.

Suoritettava: 1975-01-01 mennessä.

Toimenpide: Irroita istuin ja liimaa kappale vaahtomuovia kuvan 2 osoittamalla tavalla istuimen alapinnalle.

Jos turvavyö myöhemmin asennetaan, on vaahtomuovi poistettava.

Toimistopäällikön po.
Ilmailuinsinööri

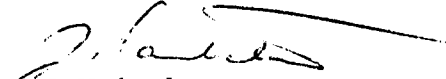
J. Vanhatalo

PH/ks

Fig.1


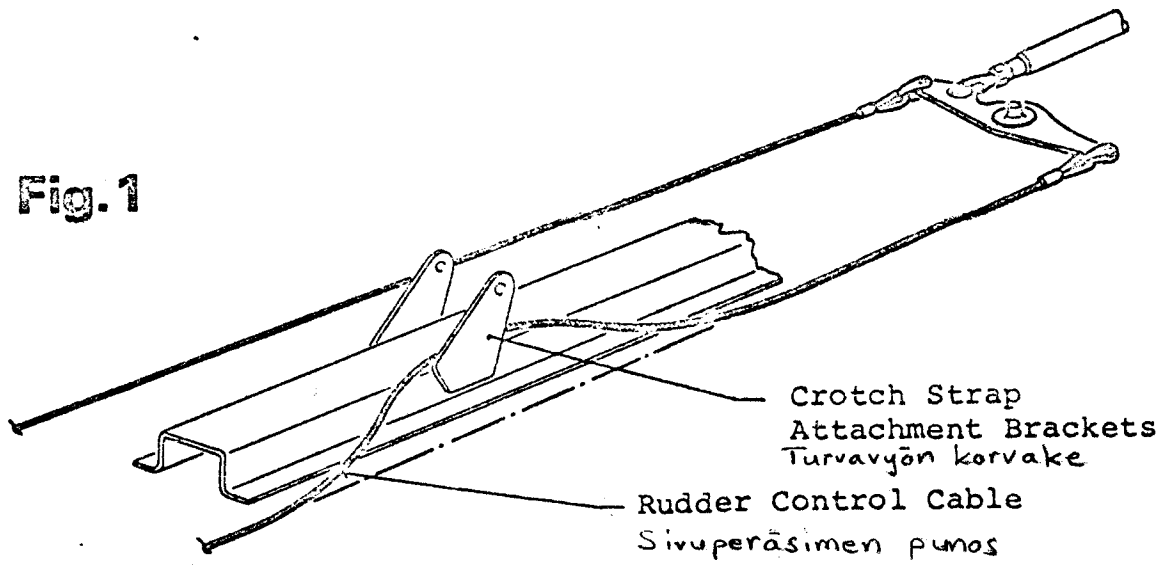


Fig.2

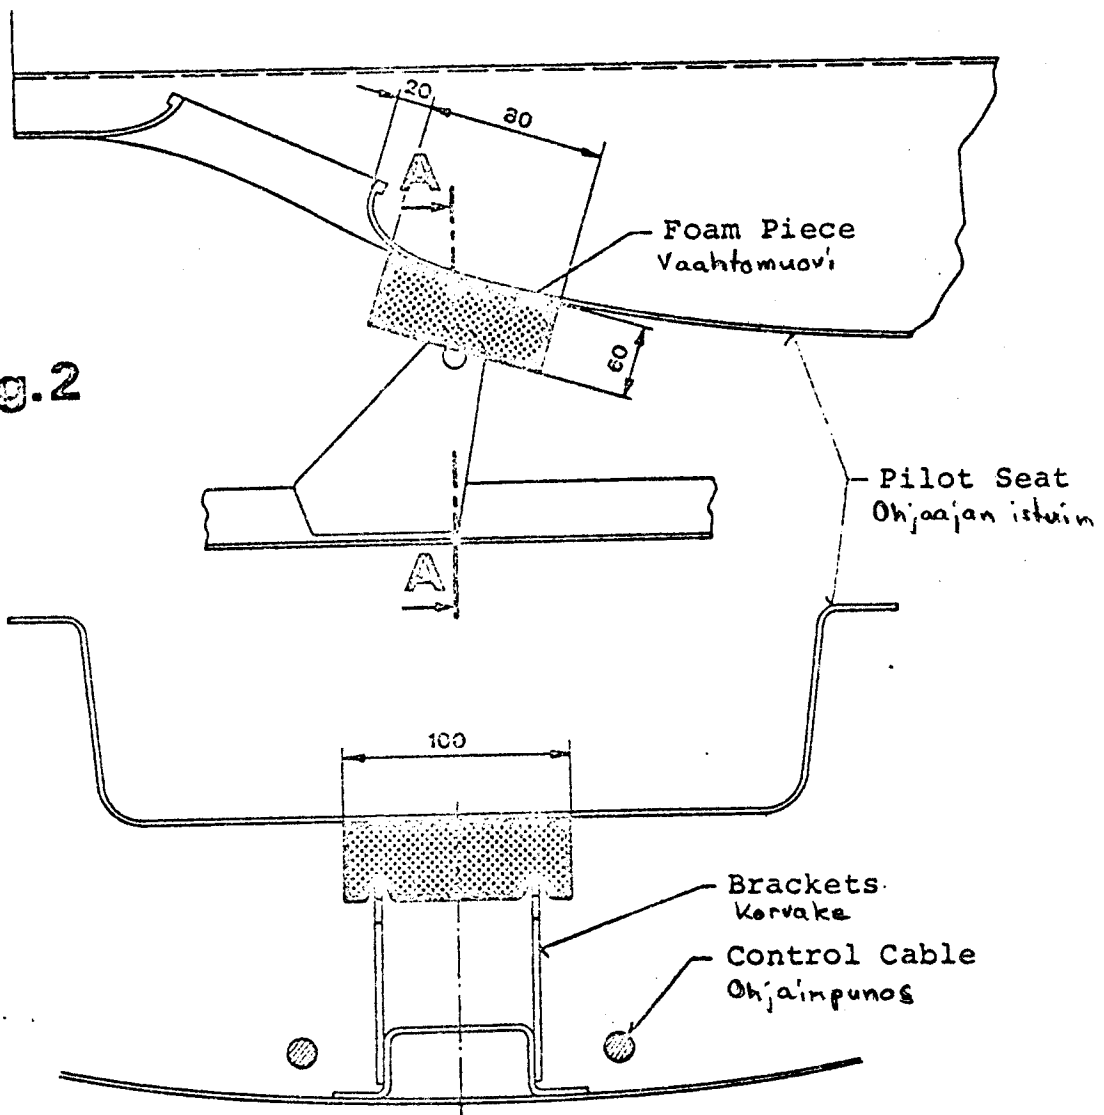

Section A-A