

M 605/75

1975-03-12

M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

605. Bendix magneettojen käyttöakselin laakeriholkin vaihto

Koskee: Bendix (Scintilla) S-20, S-200 ja S-1200 sarjan magneettoja, jotka on lueteltu Bendix Service Bulletinissa No 556 B.

Viite: FAA AD 74-26-09 ja Bendix SB No 556 B.

Toimenpiteet tehtävä: 1975-04-01 jälkeen 200 lentotunnin tai 90 päivän kuluessa, kumpi tulee ensin.

Toimenpiteet:

Tarkasta magneeton käyttöakselin laakeriholkki Bendix SB 556 B mukaan. Jos laakeriholkki on puristamalla valmistettu (ilman olkapäätä), on se välittömästi vaihdettava sorvattuun teräsholkkiin.

Vanhan holkin P/N	Vastaavan uuden holkin P/N
10-51659	10-163049
10-51655	10-357193
10-56591	10-391421

Kun uusi holkki on asennettu, merkitään muutostyö tehdyksi vaihtamalla joko osanumero (P/N) tai lyömällä 1/8" stanssilla kirjain "B" tyypikilven vasempaan alakulmaan. Katso ohjetta Service Bulletinista.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

PH/mv