

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 611/75
 1975-04-28



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

611. M-määräys no. 611/75: Cessna Cardinal. Imuilman suodattimen tiiviste

Koskee: Seuraavia Cessna Cardinal-koneita:

Toimenpidekohta A.

177, s/n 17702040-17702220

177RG, s/n 177RG0433-177RG0625

F177RG, s/n F177RG0093-F177RG0122

Toimenpidekohta B.

177, s/n 601 ja 17700001-17702039

177RG, s/n R177RG0001-177RG0442

F177RG, s/n F177RG0001-F177RG0092

Viite: FAA AD 75-07-02 ja Cessna Service Letter SE 75-3.

Toimenpiteet tehtävä: 1975-05-15 jälkeen 25 lentotunnin kuluessa.

Toimenpiteet:

- A. Irrta vahtokuminen tiiviste, joka on kiinnitetty imuilman suodattimeen kaksipuolisella teipillä. Kiinnitä suodattimeen uusi tiiviste P11-0766 käyttäen liimaa E C 1300 LP. Cessna Service Letter SE 75-3 antaa tarkat työohjeet.
- B. Tarkasta imuilman suodattimen valmistuspäivä. Mikäli suodatin on valmistettu 1973-11-01 ja 1974-11-01 välisenä aikana, vaihda suodattimen tiiviste uuteen kohdan A mukaisesti.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen