

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 615/75

1975-05-12



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

615. Lycoming. Polttoaineen virtauksen jakoventtiilin tiiviste

Koskee: Moottoreita Lycoming IO-320, AIO-320, IO-360, LIO-360, HIO-360-C, IVO-360, TIO-360, AIO-360, IGO-480, IO-540, TIO-540, IVO-540, IGO-540 ja IO-720 joihin on asennettu Bendixin valmistamia polttoaineen ruiskutusjärjestelmään kuuluvia polttoaineen virtauksen jakoventtiileitä seuraavin osanumeroin:

2524218-1 - 2524225-1, 2524227-1, 2524232-1, 2524240-1,
 2524248-1, 2524265-1, 2524327-1, 2524342-1, 2524397-1,
 2524416-1, 2524421-1, 2524571-1, 2524583-1 ja 2524610-1

Viite: FAA AD 75-09-15 ja Lycoming Service Bulletin No 382.

Toimenpiteet tehtävä: 1975-05-19 jälkeen 25 lentotunnin kuluessa.

Toimenpiteet: Irroita jakoventtiilin kannen tiiviste, osanumero 2537013, ja asenna uusi kannen tiiviste, osanumero 2538998, Lycoming Service Bulletinin No. 382 mukaisesti.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

LV/mv