

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 179  
 00531 HELSINKI 53  
 FINLAND  
 Puh. 765811 Telephone  
 Sähköos. CIVILAIR Telegrams  
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

1975-06-11

M 617/75



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

617. Piper. Päätelineen saksinivelen tarkastus

Koskee: Seuraavia Piper-koneita, joissa on vanhanmalliset päätelineen saksinivelet, P/N 65691-00V.

PA-28-140	sarjanumerot	28-20001-28-7225496
PA-28-150,-160 ja -180	"	28-03,28-1-28-7205293
PA-28-235	"	28-10001-28-7310001
PA-32-260	"	32-03,32-04,32-1-32-7200037
PA-32-300	"	32-15,32-21,32-40000-32-7240118


Viite: FAA AD 72-8-6 ja Piper Service Letter'it No 600 ja 621.

Toimenpiteet tehtävä: 1975-07-01 jälkeen

Saksinivelet, joiden kokonaisaika on 750 t tai enemmän. Tarkastus ja saksinivelen mahdollinen vaihto 500 lentotunnin väliajoin, kunnes saksinivelet on vaihdettu uudenmallisiin, P/N 78032-00V. Saksinivelet, joiden kokonaisaika on alle 750 t: Tarkastus ja saksinivelen mahdollinen vaihto 750 lentotunnin kohdalla ja tämän jälkeen 500 lentotunnin väliajoin, kunnes saksinivelet on vaihdettu uudenmallisiin, P/N 78032-00V.

Toimenpiteet:

A. Poista saksinivelten maali kuvan osoittamista tarkastettavista kohdista. Tarkasta saksinivelet (P/N 65691-00V) tämän jälkeen mahdollisten murtumien varalta 10 kertaa suurentavalla suurennuslasilla tai väritunkeumamenetelmällä (Piper Service Letter No. 600).

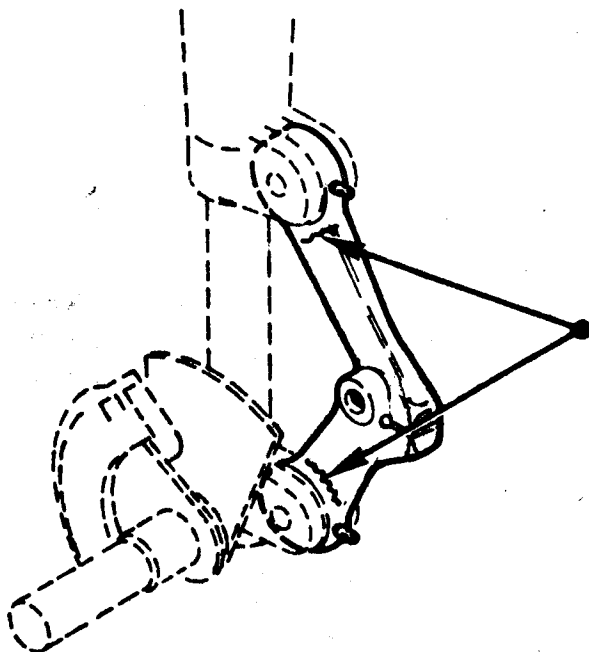

Tarkasta saksinivelet  
 molemmilta puolilta  
 murtumien varalta

B. Mikäli saksinivelistä löytyy murtumia, niin vaihda ne joko virheettömiin samanmallisiin (P/N 65691-00V) (Service Letter 600) tai pareittain uudenmallisiin (P/N 78032-00V)näihin kuuluvine aluslaattoineen (P/N 63312-02V) (Service Letter 621) ennen lentotoiminnan jatkamista.

Huom. Uudenmallisia saksinivelisiä (P/N 78032-00V) ei tarvitse enää tarkastaa kohdan A mukaisesti.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalkanen

Tämä määräys kumoaa M-määräyksen M 501/72.

LV/mv