

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 629/75
 1975-08-29



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaisesti.

Rallye. Korkeusvakaimen etukiinnityskorvakkeiden tarkastus ja vaihto.

Koskee: Rallye MS 880B ja MS 885 S/N 1-395 lentokoneita.

Viite: FAA AD 75-17-22 ja Socata Service No 12/1 Gr 55.01


Toimenpiteet tehtävä:

- 1) Tarkastus ennen seuraavaa lentoa
- 2) Vaihto 1975-09-01 jälkeen 100 lentotunnin kuluessa.

Toimenpiteet:

- a) Tarkasta korkeusvakaimen aluminiset etukiinnityskorvakkeet
- b) Jos repeämiä havaitaan korvakkeissa tee kohdan (d) toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa
- c) Jos repeämiä ei ole korvakkeissa tee kohdan (d) toimenpiteet 100 lentotunnin kuluessa
- d) Vaihda molemmat aluminiset korkeusperäsimen etukiinnityskorvakkeet teräskorvakkeisiin P/N 880.33.0.106.1 ja 880.33.0.106.2.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

PH/mv