

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 631/75
 1975-08-29



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaisesti.

631. Rolls-Royce, Continental. Mekaanisen polttoainepumpun tarkastus

Koskee: Rolls-Royce, Continental C90, 0-200 ja 0-240 moottoreita, jotka on varustettu seuraavilla mekaanisilla polttoainepumpuilla:
 Continental osanumero

40585

631391

AC osanumero

AC 1539867

GP 5656861

Viite: Rolls-Royce SB No T-262

Toimenpiteet tehtävä: 1975-09-01 jälkeen jokaisessa 100 h huollossa.

Toimenpiteet: Tarkasta polttoainepumpun palautusjousen kunto. Jos jousessa havaitaan murtumia, korroosiota tai muita vaurioita, vaihda jousi uuteen korroosiota kestävään jouseen osanumero CE 13784. Jousen tarkastusta 100 h:n huolloissa ei vaadita sen jälkeen, kun uusi jousi (osanumero CE 13784) on asennettu pumppuun.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalakanen
 Jorma Jalakanen

Tämä määräys kumoo M-määräyksen No M 551/73.

PH/mh