

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 633/75

1975-09-10



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen matkapäiväkirjaan.

633. M-määräys no. 633 /75 Glasflügel Libelle korkeusperäsimen asennusohjaimien tarkastus ja vahvistaminen.

Koskee: Standard Libelle ja Standard Libelle 201 B purjelentokoneita, kaikki valmistusnumerot.

Club Libelle 205, valmistusnumerot 107 ja sitä pienemmät numerot.

Viite: LBA Lufttüchtigkeitsanweisung no. 75-168.

Syy: Mikäli korkeusvakaimen asennusohjaimet ovat vääntyneet tai murtuneet voi olla mahdollista asentaa peräsin virheellisesti.

Toimenpiteet tehtävä: Ennen seuraavaa lentoa.

Toimenpiteet: Tarkista, että korkeusperäsimen asennusohjaimet eivät ole vääntyneet, sekä tarkasta vähintään viisi kertaa suurentavalla suurennuslasilla asennusohjaimien hitsaussaumien säröjen varalta.

Mikäli ohjaimissa on vaurioita vaihda käyttövipu ehjään, joka on vahvistettu Glasflügel Technische Mitteilung no. 201-20 tai 205-6 mukaisesti.

Mikäli tarkastuksessa ei löydy vaurioita vahvista asennusohjaimet hitsaamalla kaksi metallilevyä Glasflügel Technische Mitteilung no. 201-20 tai 205-6 mukaisesti viimeistään 1976-02-09 mennessä.