

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 637/75

1975-10-28



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen matkapäiväkirjaan.

637. PIK-20. Sivuperäsinvaijerin kuluminen

Koskee: PIK-20 purjelentokoneita valmistusnumerot 20004 - 20058.

Viite: Molino Oy:n muutostiedote no. M 6.

Toimenpiteet tehtävä: 1976-11-01 jälkeen seuraavassa kuukausitarkastuksessa tai vuosihuollossa.

Toimenpiteet

1. Tarkasta viitteen mukaisesti, onko laippahammastanko hangannut sivuperäsinvaijerin suojuksen. Mikäli suojusputki on puhki, uusi vaurioitunut kohta ja mikäli vaijerissa on vaurioita, uusi vaijeri.
2. Kiinnitä suojusputki koneen ulkolaitaan viitteen mukaisesti.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

IA/mv