

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 658/76
 1976-03-16



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

658. Grumman American. Moottoripellin saranan tarkastus ja vaihto

Koskee: Lentokoneita Grumman American AA-5, AA-5A ja AA-5B, joiden sarjanumero on AA5-641:stä AA5-0834:ään, AA5A-0001:stä AA5A-0050:een, AA5A-0054:stä AA5A-0056:een, AA5B-0001:stä AA5B-0169:ään, AA5B-0171 ja AA5B-0180:stä AA5B-0183:een.

Viite: FAA AD 76-01-02 (Amendment 39-2521) ja Grumman American Aviation Corporation Service Bulletin No. 152.

Toimenpiteet tehtävä: 1976-04-15 jälkeen:

 
Toimenpidekohta A 30 lentotunnin kuluessa ja tämän jälkeen 15 lentotunnin välein, kunnes toimenpidekohdan B mukainen toimenpide on tehty.

Toimenpidekohta B ennen lentotoiminnan jatkamista, mikäli kohdan A mukaisessa tarkastuksessa löytyy repeämiä; kuitenkin viimeistään seuraavassa 100 tunnin huollossa.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta silmämääräisesti moottorin yläpellin sarana etu- ja takakiinnityskorvakkeiden kohdalta mahdollisten repeämien varalta. Mikäli repeämiä löytyy, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet heti.
- B. Vaihda moottorin yläpellin sarana uuteen, Grumman American osa no. 5101030-901, Grumman American Service Bulletin'in No. 152 mukaisesti.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

LV/KS