

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179  
00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 666/76

1976-05-31



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen matkapäiväkirjaan.

666. Slingsby: T61 Falke. Sivuperäsinpolkimet; jalkarajoittimien lyhentäminen

Koskee: Slingsby T61A, T61B, T61C ja T61D Falke moottoripurjelentokoneita.


Viite: Slingsby Technical Instruction No. 80

Voimaantulo: 1976-06-20

Toimenpiteet tehtävä: Ennen seuraavaa lentoa.

Toimenpiteet: Sisimpiin sivuperäsinpolkimiin hitsatut rajoitinliuskat voivat taipua asetettaessa jalat virheellisesti polkimille. Taipuessaan liuskat saattavat aiheuttaa polkimien lukkiutumisen.

Yllämainitun estämiseksi lyhennä liuskat 35 mm pituisiksi. (Alkuperäinen pituus on 75 mm.)

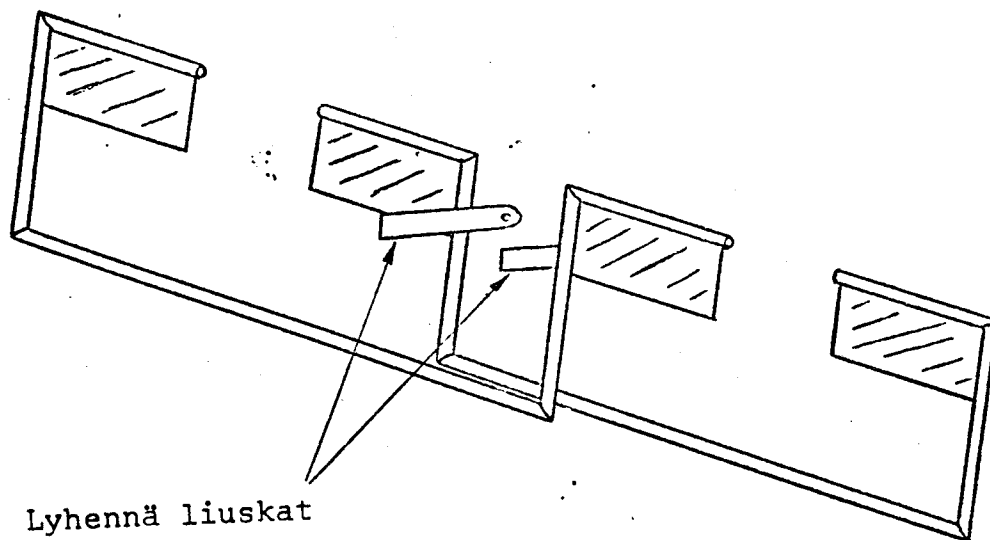

Lyhennä liuskat  
75 mm:stä 35 mm:iin

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

P.O. Jalkanen