

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 672/76

1976-07-02



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

672. Robin. Jäähdytysilman johdelevyjen tarkastus

Koskee: Seuraavia Avions Pierre Robinin valmistamia lentokoneita:

DR 400 (kaikki mallit) sarjanumerot 900-1109, 1112 ja 1115

HR 200 (kaikki mallit) sarjanumerot 1-89.

Viite: Consigne de Navigabilité Réf. 76-78(A) ja Avions Pierre Robin Service Bulletin No. 65.

Voimaantulo: 1976-08-01.

Toimenpiteet tehtävä: Seuraavassa huollossa.

Toimenpiteet: Mittaa moottorin sylintereiden alla olevien jäähdytysilman johdelevyjen väliset raot Robin Service Bulletinin No. 65 mukaisesti.

Peräkkäisten johdelevyjen välisten rakojen tulee olla vähintään 30 mm leveitä. Mikäli näin ei ole, on johdelevyjä leikattava niin paljon, että vaaditut 30 mm leveät raot syntyvät.

Toimistopäällikön po.
Ilmailuinsinööri