

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 673/76

1976-07-02



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

673. Lake. Polttoaineen suodattimen ja ruiskutusyksikön tarkastus

Koskee: Kaikkia niitä LA-4-200-tyyppisiä lentokoneita, joihin on asennettu polttoainesuodatin AC GF-416.

Viite: FAA AD 76-12-11 ja Lake Aircraft Division Service Bulletin B-57.

Voimaantulo: 1976-08-01.

Toimenpiteet tehtävä:

Toimenpidekohta A: Suodattimen tarkastus 1976-09-01 mennessä. Suodatinta, jonka käyttöikä on alle 60 päivää, ei kuitenkaan tarvitse tarkastaa, ennenkuin se saavuttaa 90 päivän käyttöiän. Tämän jälkeen suodattimen tarkastus ja vaihto 90 päivän välein.

Toimenpidekohta B: 1976-09-01 mennessä, mikäli polttoainesuodatin (AC GF-416) on vaihdettu kerran tai useammin uuteen eikä polttoaineen ruiskutusyksikköä ole viimeisimmän suodattimenvaihdon jälkeen peruskorjattu tai vaihdettu uuteen.

Toimenpiteet:

A. Irroita polttoainesuodatin AC GF-416, leikkaa suodattimen kotelo auki ja tarkasta kotelo sisäpuolelta. Mikäli kotelossa esiintyy korroosiota, tarkasta Bendixin polttoaineen ruiskutusyksikkö toimenpidekohdan B mukaisesti ennen lentotoiminnan jatkamista.

B. Tarkasta Bendixin polttoaineen ruiskutusyksikkö RSA-5AD1 (osanumero 252 054-4) seuraavasti:

- Irroita ja tarkasta tulopuolen polttoainesuodatin.
- Tarkasta suodatinta ympäröivä kotelon osa.
- Irroita ja tarkasta kaikki neljä ruiskutuslaitetta (osanumero 2524107), mukaanluettuina suojuus (osanumero 2520418) ja suodatin (osanumero 367687).

Mikäli edellä mainituista tarkastuskohteista löytyy korroosion aiheuttamia epäpuhtauksia, vaihda tai peruskorjaa polttoaineen ruiskutusyksikkö sekä polttoaineen virtauksenjakaja (osanumero 2524057-2) ennen lentotoiminnan jatkamista.

Toimistopäällikön po.
 Ilmailuinsinööri

E. A. A. A.