

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 179  
 00531 HELSINKI 53  
 FINLAND  
 Puh. 765811 Telephone  
 Sähköos. CIVILAIR Telegrams  
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 687/76  
 1976-09-21



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Piper. Polttoainehanan tarkastus

Koskee: Seuraavia Piper-tyyppisiä lentokoneita ja niihin asennettuja Airborne-pottoainehanoja.

<u>Piper</u>	<u>Sarjanumerot</u>	<u>Polttoainehana</u>	<u>Piper osanumero</u>
PA-28-235	28-10001-28-7610157	1-H65-2	492259
PA-32-260	32-1-32-7600020	1-H65-2	492259
PA-32-300	32-40000-32-7640109	1 1-H65-2	492259
PA-32R-300	32R-7680001-32R-7680423	1-H65-3	492262

Viite: FAA AD 76-18-04 ja Piper Service Bulletin No. 519.

Voimaantulo: 1976-11-01.

Toimenpiteet tehtävä: 10 lentotunnin kuluessa.

Toimenpiteet:

- I.
  1. Täytä koneen kaikki polttoainesäiliöt.
  2. Avaa polttoainehanan vedenpoistiventtiili kunnolla vähintään kolme kertaa, ja päästä se joka kerta hitaasti kiinni.
  3. Käynnistä moottori, ja anna sen käydä pyörimisnopeudella 1000 rpm sähköisen polttoainepumpun samalla toimiessa.
  4. Sulje polttoainehana.
  5. Anna moottorin käydä edelleen 1000 rpm:llä kunnes polttoaineen virtaus moottoriin on lakannut, kuitenkin korkeintaan seitsemän minuuttia. Mikäli polttoaineen virtaus tyrehtyy ja moottori sammuu, ennen kuin se on ehtinyt käydä seitsemän minuuttia, ei tämä määräys anna aihetta lisätoimiin.
- II. Mikäli moottori käy koko seitsemän minuutin ajan, niin vaihda polttoainehana uuteen, toimintakuntoiseen, ja toista kohdan I mukainen tarkastus.

Toimistopäällikkö

  
 Jorma Jalkanen