

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 690/76

1976-09-21



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Robin. Siivekevaijereiden pulttien tarkastus

Koskee: Lentokoneita Pierre Robin HR 200/100, 100S, 120, 120B ja 160, joiden sarjanumero on 90 tai pienempi.

Viite: Consigne de Navigabilité Réf. 76-167 ja Avions Pierre Robin Service Bulletin No. 67.

Voimaantulo: 1976-11-01

Toimenpiteet tehtävä: Seuraavassa huollossa.

Toimenpiteet: Irroita siivekevaijereiden ja ohjaussauvan väliset pultit, ja mittaa molemman pultin pään alla olevan kierteettömän osan pituus. Mikäli tämä osa on vähemmän kuin 10 mm pitkä, niin vaihda pultti uuteen pulttiin Robin No. 27-11-01-020.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalkanen