

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 699/76
 1976-10-18



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

699. Piper. Nokkatelineen apujousen kiinnityskorvakkeen tarkastus

Koskee: Seuraavia Piper lentokoneita:

Piper PA-28R-200 valmistusnumerot 28R-7635001... 28R-7635432
 PA-32R-300 "- 32R-7680001... 32R-7680437

sekä lisäksi kaikkia Piper PA-28R-180, PA-28R-200 ja PA-32R-300 lentokoneita, joihin on vaihdettu nokkatelinetuen laakerikorvake (Piper osanumero 67054-00 V), joka korvake on toimitettu valmistajatehtaalta 1975-08-01... 1976-08-01 välisenä aikana.

Viite: FAA 76-15-08 Revision 1. ja Piper Service Bulletin 510 B.

Voimaantulo: 1976-11-01

Toimenpiteet tehtävä: Ennen seuraavaa lentoa.

Toimenpiteet:

1. Irrota moottoripellit ja nosta kone pukeille.
2. PA-28R: Irrota nokkatelineen apujouset (osanumerot 67168-00V ja 67169-00V) nokkatelinetuen laakerikorvakkeesta (osanumero 67054-00V).
3. PA-32R: Irrota apujousi (osanumero 67168-00V), pultti (osanumero 400011) ja laakeriholkit (osanumerot 82732-95V ja 63900-138V) nokkatelineen laakerikorvakkeesta (osanumero 67054-00V).
4. Asenna nokkatelineen laakerikorvakkeen modifikaatiokitti No. 761074 V.
5. Tee telinekoeajo ja vapaapudotuskoe Service Manualin mukaisesti.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

IA/mv