

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M - 702/76

1976-10-26



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Grumman American. Öljynjäähdyttimen tarkastus

Koskee: Lentokoneita Grumman American AA5-A, sarjanumerot AA5A-001:stä AA5A-0227:ään ja AA5B, sarjanumerot AA5B-0111:stä AA5B-0359:ään, joihin on asennettu Stewart Warner öljynjäähdytin.

Viite: FAA Emergency Airworthiness Directive, October 18, 1976, ja Grumman American Service Bulletin No. 156.

Voimaantulo: 1976-11-15.

Toimenpiteet tehtävä: Ennen seuraavaa lentoa.

Toimenpiteet: Irrota moottoripelti ja tarkasta öljynjäähdyttimeen leimattu öljynjäähdyttimen tyyppimerkintä ja sarjanumero. Mikäli öljynjäähdyttimen tyyppimerkintä on 10568B ja sarjanumero väliltä 101-579 tai tyyppimerkintä on 10578B ja sarjanumero väliltä 101-634 tai jos tyyppimerkintä tai sarjanumero ei ole luettavissa, vaihda öljynjäähdytin sellaiseen, joka ei kuulu edellä mainittuihin ryhmiin.

Osastopäällikön po.
Toimistopäällikkö

Martti Räikkönen
Martti Räikkönen