

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 179  
 00531 HELSINKI 53  
 FINLAND  
 Puh. 765811 Telephone  
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 722/77

1977-03-14



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

722. Grumman American. Imuilman lämmityksen läpän tarkastus

Koskee: lentokoneita Grumman American, sarjanumerot AA5-0641:stä AA5-0834:ään ja AA5A-0001:stä AA5A-0321:een.

Viite: Grumman American Aviation Corporation Service Bulletin No. 159.

Voimaantulo: Huhtikuun 10 pvä 1977.

Toimenpiteet: A. Tarkista ennen seuraavaa lentoa imuilman lämmityksen läpän tyyppi Service Bulletin'in No. 159 kohdan I mukaisesti. Mikäli läppä on vanhaa "A"-tyyppiä, niin irroita ja tarkasta se. Mikäli tästä läpistä löytyy säröjä, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista.

Huom. Mikäli läppä on "B"-tyyppiä, ei tämä määräys anna aiheutta lisätoimiin.

B. Vaihda 50 lentotunnin kuluessa imuilman lämmityksen "A"-tyyppinen läppä uuteen, entistä vahvempaan, "B"-tyyppiseen läppään, osanumero 5503006-505, Service Bulletin'in No. 159 mukaisesti.

Toimistopäällikkö

  
 Jorma Jalkanen

LV/muh