

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 726/77
 1977-05-02



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen kyseessä ollen matkapäiväkirjaan.

726. Magneettikompassin tarkastus ja korjaus

Koskee: Airpath Instrument Co:n valmistamia magneettikompassseja P/N C2300-DL4 ja muita samantyyppisiä kompassseja, joissa nestetilan lämpömuutosten kompensoijana käytetään kumikalvoa.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Voimaantulo: Toukokuun 31 pnä 1977.

Toimenpiteet: Seuraavassa 100 tunnin huollossa, viimeistään 1977-12-31 mennessä, tarkasta taskulampulla kompassin lasin läpi kompassin takaseinässä olevan kumikalvoa tukevan tukilevyn leveys. Jos tukilevy on kapeaa mallia (22 mm leveä), on se vaihdettava leveämpään, 35 mm leveään tukilevyyn 1977-12-31 mennessä.

Tukilevyn saa vaihtaa vain hyväksytty mittarikorjaamo. Magneettikompassi on kompensoitava tukilevyn vaihtamisen jälkeen muissa ilma-aluksissa paitsi purjelentokoneissa.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen