

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 179  
 00531 HELSINKI 53  
 FINLAND  
 Puh. 765811 Telephone  
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 727/77

1977-05-02



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

727. Piper. Kangasverhouksen tarkastus ja vahvistaminen

Koskee: Seuraavia Piper-merkkisiä lentokoneita

Tyyppi

Sarjanumerot

PA-12	12-2904:stä 12-2906:een, 12-2908:sta 12-12910:een, 12-2913, 12-2916, 12-2918:sta 12-2924:ään, 12-2926:sta 12-2949:ään, 12-2951:stä 12-3027:ään, 12-3029:stä 12-3900:aan ja 12-3904:stä 12-4036:een
PA-14	kaikki
PA-15	15-1:stä 15-388:aan
PA-16	16-1:stä 16-137:ään
PA-17	17-1:stä 17-215:een
PA-20	20-1:stä 20-1121:een
PA-22	kaikki

Viite: FAA AD 74-17-04 (Amendment 39-2865) ja Piper Service Letter No. 362 B


Voimaantulo: 1977-06-01

Toimenpiteet: A. Mikäli koneen nykyinen verhoilukangas on kiinnitetty vähintään kolme vuotta sitten, niin asenna seuraavassa huollossa tuulilasin yläreunan kohdalle jompikumpi seuraavista Piper'in asennussarjoista:

- Asennussarja 760799 koneisiin PA-12 ja PA-14
- Asennussarja 754404 koneisiin PA-15, PA-16, PA-17, PA-20 ja PA-22.

B. Sen jälkeen, kun toimenpidekohdan A mukainen asennus on tehty, niin irroita jokaisessa 100 tunnin huollossa tuulilasin yläreunaa pitkin kulkeva metalliliuska ja tarkasta näin paljastuvan kangaskaistaleen kunto. Mikäli kangas on repeillyt tai kulunut, niin vahvista se kiinnittämällä siihen Piper Service Letter'in No. 362B mukainen vahvikekaistale. Tämän kaistaleen tulee alkaa tuulilasin ja tämän yläpuolella kulkevan kiskon väliseltä leikkausviivalta ja ylettyä ainakin 80 mm kiskon takareunan yli. Asenna metalliliuska lopuksi paikoilleen.

C. Mikäli koneen nykyinen verhoilukangas on kiinnitetty vähemmän kuin kolme vuotta sitten, niin tarkasta kankaan kunto tuulilasin yläreunan kohdalla jokaisessa 100 tunnin huollossa, kunnes kyseiset kolme vuotta täyttyvät. Mikäli kangas on repeytynyt tai kulunut, niin asenna koneeseen Piper'in asennussarja toimenpidekohdan A mukaisesti.

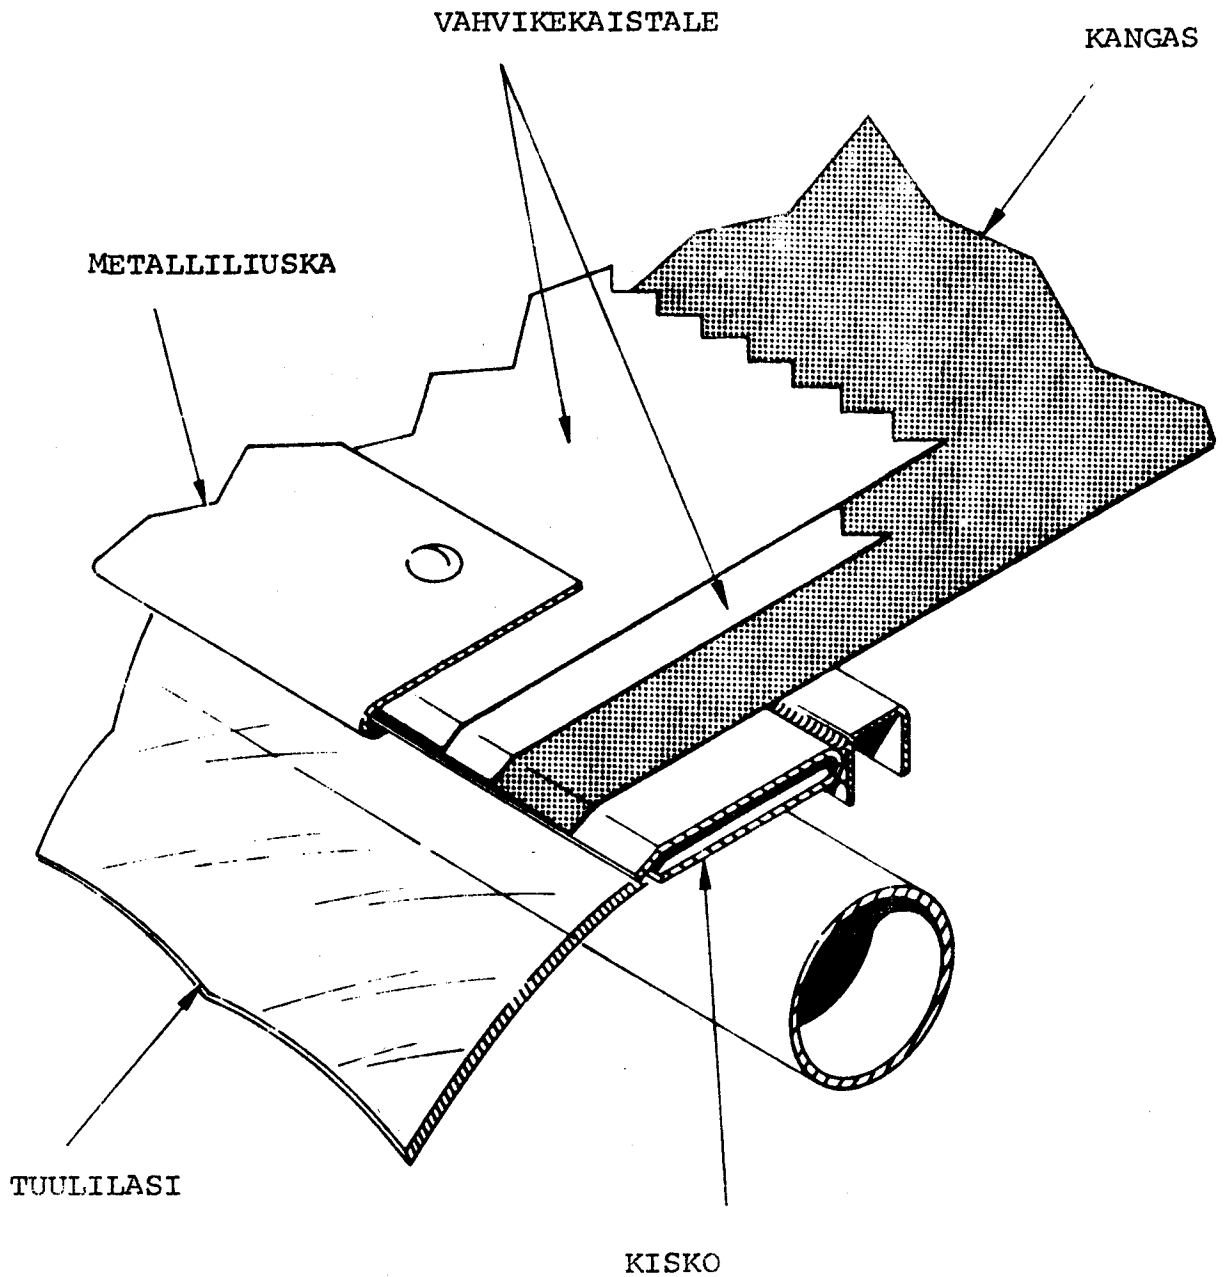

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen