

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 728/77

1977-05-10



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

728. Piper. Moottorin säätövaijereiden päätteiden tarkastus

Koskee: Seuraavia Piper-merkkisiä lentokoneita.

Tyyppi

Sarjanumerot

PA-28-140 Cherokee Cruiser	28-25001:stä 28-7725172:een
PA-28-151 Cherokee Warrior	28-7415001:stä 28-7615435:een
PA-28-161 Cherokee Warrior II	28-7716001:stä 28-7716071:een
PA-28-180 Cherokee Archer I	28-5153:sta 28-7505260: een
PA-28R-180 Cherokee Arrow	28R-30737:stä 28R-7130013:een
PA-28-181 Cherokee Archer II	28-7690001:stä 28-7790363:een
PA-28R-200 Cherokee Arrow II	28R-35001:stä 28R-7635512:een
PA-28R-201 Cherokee Arrow III	28R-7737001:stä 28R-7737023:een
PA-28R-201T Cherokee Turbo Arrow III	28R-7703001:stä 28R-7703043:een
PA-28-235 Cherokee Pathfinder	28-7310001:stä 28-7710016:een
PA-32-260 Cherokee Six 260	32-1111:stä 32-7700013:een
PA-32-300 Cherokee Six 300	32-40566:sta 32-7740040:een
PA-32R-300 Cherokee Lance	32R-7680001:stä 32R-7780215:een
PA-34-200 Seneca	34-7250001:stä 34-7450220:een
PA-34-200T Seneca II	34-7570001:stä 34-7770163:een

Viite: Piper Aircraft Corporation Service Bulletin No. 548

Voimaantulo: 1977-06-01

Toimenpiteet: Tarkasta seuraavassa huollossa seoksen-, kaasun- ja potkurinsäätövaijereiden laakeripäätteiden tyyppi Piper Service Bulletin'in No. 548 mukaisesti. Kaikki päätteet, jotka ovat Bulletin'in liitekuvan kohdan 1 mukaiset, on vaihdettava ennen lento-toiminnan jatkamista uusiin, Piper osanumero 452557, Bulletin'in mukaisesti.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen