

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 733  
 1977-06-17



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-alueen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

M 733

Eiriavion PIK-20 D. Uumalevyn liimaus siivissä.

Koskee: PIK-20 D purjelentokoneita seuraavat valmistusnumerot: 20510-20532, 20534-20540, 20542-20544, 20546, 20548, 20552, 20555 ja 20556.

Viite: Eiriavion Muutostiedote M 17.

Voimaantulo: 1977-06-17

Toimenpiteet tehtävä: Ennen seuraavaa lentoa.

Toimenpiteet: Valmistaja on havainnut, että yllämainituissa koneissa on uumalevyn ja siipisalon yläpaarten välisessä liimasaumassa virheellisyyksiä. Uumalevy ei ole mennyt riittävän syväälle U-muotoiseen liimauskanavaan.

Korjaa virheellinen liimasauma ruiskuttamalla liimaa siiven alapintaan tehtyjen reikien kautta Eiriavionin Muutostiedote M 17 liitteen ohjeiden mukaisesti.

Korjaustyön saa tehdä vain valmistajatehtaan hyväksymä lasikuitukorjauksiin perehtynyt henkilö tai korjaamo.

Toimistopäällikkö

  
 Jorma Jalkanen

IA/uj