

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 772/78

1978-02-02



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

772. Hughes. Jalkapolkimien tarkastus

Koskee: Kaikkia Hughes 269C-helikoptereita.

Viite: FAA AD 78-02-02.

Voimaantulo: 1978-02-28

Toimenpiteet:

- A.1. Tarkasta jokaisessa 100 tunnin huollossa jalkapolkimien varret, osanumero 269A7336 ja 269A7330, sekä oikeanpuoleisen poljinparin kiinnityskappaleet, osanumero 269A9973 tai 269A7334, Hughes Service Information Notice (SIN) N-121.1 Part I, Paragraph b ja d mukaisesti. Poista mahdollinen syöpymä ja vaihda tarvittaessa osat uusiin.
- A.2. Mikäli varren, osanumero 269A7336, seinämänpaksuus varren sylinterimäisellä osalla on syöpymän poistamisen jälkeen alle 2.50 mm (0.10 in) tai mikäli sylinterimäisen alueen yläpuolella on jouduttu poistamaan syöpymää yli 0.125 mm (0.005 in) syvyydeltä, on varsi vaihdettava uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.
- A.3. Mikäli varren, osanumero 269A7330, seinämänpaksuus on syöpymän poistamisen jälkeen alle 3.15 mm (0.130 in), on varsi vaihdettava uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.
- A.4. Mikäli kiinnityskappaleen, osanumero 269A9973 tai 269A7334 seinämänpaksuus on syöpymän poistamisen jälkeen alle 2.50 mm (0.10 in), on se vaihdettava uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.
- B. Kiristä jokaisessa 100 tunnin huollossa jalkapolkimien ja/tai kiinnityskappaleiden mutterit SIN N-121.1 mukaisesti.

C. Tarkista seuraavassa 100 tunnin huollossa oikeanpuoleisen poljinparin var-
sien seinämänpaksuus pikakiinnittimien reiän yläpuolelta. Mikäli seinämän
paksuus on alle 3.15 mm (0.130 in), on varsi, osanumero 269A7330, vaihdet-
tava uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.

Lisää kohtien A.1 ja B mukaiset toimenpiteet koneen 100 tunnin huoltolistaan
(vrt. AIR M1-4).

Toimistopäällikön po.
Ilmailuinsinööri.



E. Ailio