

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82921

international +358 0 82921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 788/78

Muutos 3

16.6.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

788. Cessna. Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus

Koskee: Seuraavia Cessna-merkkisiä lentokoneita.

<u>Tyyppi</u>	<u>Sarjanumero</u>
150F	15061533 — 15064532
150G	15064533 — 15067198
150H	15067199 — 15069308
150J	15069309 — 15071128
150K	15071129 — 15072003
150L	15072004 — 15075781
150M	15075782 — 15079405
A150K	A1500001 — A1500226
A150L	A1500227 — A1500523
A150M	A1500524 — A1500734
152	15279406 — 15284541
A152	A1520735 — A1520943
F150F	F150-0001 — F150-0067
F150G	F150-0068 — F150-0219
F150H	F150-0220 — F150-0389
F150J	F150-0390 — F150-0529
F150K	F15000530 — F15000658
F150L	F15000659 — F15001143
F150M	F15001144 — F15001428
FA150K	FA1500001 — FA1500081
FA150L	FA1500082 — FA1500120
FRA150L	FRA1500121 — FRA1500261
FRA150M	FRA1500262 — FRA1500336
F152	F15201429 — F15201803
FA152	FA1520337 — FA1520372

Viite: FAA AD 80-11-04.

Voimaantulo: 15.7.1980

Toimenpiteet: Tarkasta seuraavassa huollossa lampun ja peilin avulla, löytyykö sivuvakaimen takakiinnityskorvakkeeseen (osa n:o 0432004-9) asennettujen kiinteiden vastamuttereiden (osa n:o NAS1068A4) kierteiseltä alueelta säröjä. Vialliset mutterit on ennen lentotoiminnan jatkamista vaihdettava joko uusiin

NAS1068A4-vastamuttereihin tai AN365-428-, MS20365-428-, MS21042L4- tai MS21044N4-muttereihin. Jos NAS1068A4 vastamuttereita käytetään, on näiden kierrealue tarkastettava jokaisessa 100 h:n huollossa. (Cessna Service Letter SE 79-49 Revision 1 käsittelee samaa asiaa.)

Huom: Mikäli yllä mainitussa tarkastuksessa löytyy viallisia muttereita, niin tee siitä ilmailuhallitukselle AIR T16-3:n mukainen vikailmoitus.

Toimistopäällikön po.
Ilmailuinsinööri



E. Ailio

Tämä määräys kumoaa määräyksen M 788/78 muutos 2.