

KORVATTU 987/80

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION
PL 50SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
FINLANDPuhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
Telex 121247 AVIA SFILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATIONMUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 794/78

1978-07-05



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

794. Bendix. Magneeton laukaisukytkimen tarkastus ja vaihto

Koskee: Bendix S-20, S1200 ja D-2000 sarjojen magneettoja.

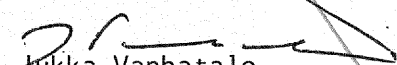
Viite: FAA AD 78-09-07.

Voimaantulo: 1978-08-15.

Toimenpiteet:

- A) 1) Jos magneeton käyntiaika on alle 1000 tuntia uudesta tai peruskorjauksesta, on kohdan B) toimenpiteet tehtävä viimeistään käyntiajalla 1000 t.
2) Jos magneeton käyntiaika on yli 1000 tuntia on kohdan B) toimenpiteet tehtävä 25 tunnin kuluessa tämän määräyksen voimaantulopäivästä lukien.
- B) Tarkasta ja vaihda tarpeen vaatiessa laukaisukytkin Bendix Service Bulletin No 599 tai vastaavan ohjeen mukaan.
- C) Kohdan B) mukainen tarkastus on tehtävä tämän jälkeen 1000 tunnin välein.
Lisää tämän määräyksen toimenpiteet lentokoneen 100 tunnin huoltolistaan.
- D) Merkitse ao. magneeton tyyppi ja S/N sekä tehty toimenpide (tarkastus/vaihto) moottorin teknilliseen päiväkirjaan.

Vs. toimistopäällikkö


Jukka Vanhatalo