

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 813/78

1978-10-25



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

813, Piper. Sivuvakaimen etukiinnityksen tarkastus

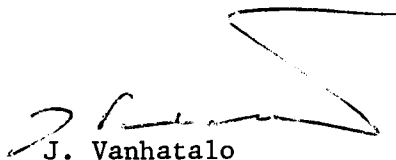
Koskee: Lentokoneita Piper PA-38-112, joiden sarjanumerot ovat 38-78A0001:stä 38-78A0651:een.

Viite: FAA Emergency Airworthiness Directive October 13, 1978.

Voimaantulo: 1978-11-01.

Toimenpiteet: Irrota viiden lentotunnin kuluessa lentokoneen selkäevän muotolevy ja tarkasta väritunkeumamenetelmällä sivuvakaimen etusalon kiinnityslevy, osanumero 77553-5. Mikäli levystä löytyy repeämiä, niin vaihda se uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.

Vs.toimistopäällikkö


 J. Vanhatalo

LV/ks