

M 815/78

Muutos 1

1979-02-13

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

815. Slick. Kondensaattorin tai magneeton vaihto

Koskee: Lentokoneisiin Piper PA-32-112 asennettuja magneettoja Slick 4050, 4051 ja 4081, joiden sarjanumero on pienempi kuin 8100001.

Viite: FAA Emergency Airworthiness Directive, October 5, 1978.

Voimaantulo: 1979-02-28.

Toimenpiteet: Mikäli magneeton käyntiaika on alle 75 tuntia, niin tee jompi kumpi seuraavista toimenpiteistä ennen seuraavaa lentoa; mikäli yli 75 tuntia, niin seuraavassa huollossa, mutta kuitenkin 1979-03-31 mennessä.

- A. Vaihda magneeton kondensaattori uuteen, jonka osanumero on M-2734, kondensaattorin mukana seuraavia ohjeita noudattaen. Leimaa magneeton sarjanumeron perään kirjain "C".
- B. Vaihda magneetto Slick Electro Service Bulletinin 1-78 mukaisesti sellaiseen, jonka sarjanumero on 8100001 tai suurempi. (Näihin magneettoihin on jo asennettu kohdan A mukaiset uudet kondensaattorit.)

Toimistopäällikön po.
Ilmailuinsinööri


E. Ailio

Tämä määräys kumoaa määräyksen M 815/78.