

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 821/78

Muutos 1

18.4.1979



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

821. Piper. Polttoaineen vedenpoistiventtiilin kahvan kannen tarkastus ja muutos

Koskee: Seuraavia Piper-merkkisiä lentokoneita toimenpidekohtaisesti.

Toimenpidekohta A: PA-28-235, sarjanumerot 28-10003:sta 28-10660:een

Toimenpidekohta B: PA-28-235, PA-32-260, PA-32-300, PA-32S-300, PA-32R-300,
 PA-32RT-300 ja PA-32RT-300T, kaikki sarjanumerot.

Viite: FAA AD 78-23-01.

Voimaantulo: 1.5.1979.

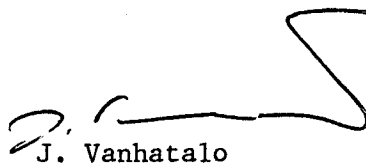
Toimenpiteet:

A. Irrota seuraavassa huollossa koneen sisätiloissa olevan polttoaineen vedenpoistiventtiilin kahvan kansi, jonka Piperin osanumero on 65196-05, -06 tai -07, ja asenna tilalle uusi, Piperin asennussarjaan 763883V kuuluva kansi. Siirrä tämän jälkeen kahva auki-asentoon ja tarkista, että kahvan ja kannen väliin jää kyllin suuri rako.

B. Tarkasta seuraavassa huollossa ja tämän jälkeen jokaisessa 100 tunnin huollossa, että koneen sisätiloissa olevan polttoaineen vedenpoistiventtiilin kahvan kannessa oleva luukku voidaan avata ja sulkea vapaasti ja että luukun ollessa suljettuna kahvan liikuttaminen ei ole mahdollista.

Mikäli näin ei ole, niin vaihda koko kansi uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista. Lisää tarkastus koneen 100 tunnin huoltolistaan (vrt. AIR M1-4).

Vs. toimistopäällikkö


 J. Vanhatalo

Tämä määräys korvaa määräyksen M 821/78.

LV/ks