

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 830/79

1979-01-08



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

830. Hughes. Pyrstöroottorin navan tarkastus

Koskee: Seuraavia Hughes-merkkisiä helikoptereita.

269C, joiden sarjanumero on 0004-0716.

Ne 269A, 269A-1, 269B ja TH-55A, joihin on asennettu LTS pyrstöroottori osan:o 269A6034 siihen kuuluvine napoineen osan:o 369A1725 tai 369A1725-5, sarjanumerot 001-862.

Ne 369H, 369HM, 369HS, 369HE sekä 369D (sarjanumerot 0001D-0324D, 0031D-0333D), joihin on asennettu pyrstöroottorin napa osan:o 369A1725 tai 369A1725-5, sarjanumerot 001-862, tai osan:o 369A1725-501, kaikki sarjanumerot.

Viite: FAA AD 78-26-04.

Voimaantulo: 1979-02-05.

Toimenpiteet:

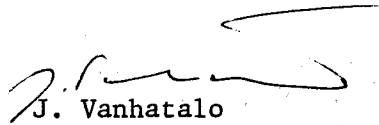
A. Tarkasta seuraavassa 100 tunnin huollossa mutta kuitenkin 1979-08-01 mennessä pyrstöroottorin lapa murtumien, syöpymien tai muiden vaurioiden varalta ja korjaa napa seuraavien Hughes Service Information Noticien osan II kohtien a-h mukaisesti.

1. Hughes 269: Hughes Service Information Notice No. N-153, 1 September 1978.
2. Hughes 369H(): Hughes Service Information Notice No. HN-128.1, 8 December 1978
3. Hughes 369D: Hughes Service Information Notice No. DN-27.1, 8 December 1978.

B. Vaihda murtunut napa uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista. Mikäli uuden navan osanumeron perässä on merkintä "SP", ei tämä muutosmääräys edellytä lisätoimenpiteitä. Mikäli uusi napa on sellainen, jota tämä määräys koskee, niin noudata tämän jälkeen toimenpidekohdan C ohjeita.

C. Tarkasta napa uudestaan 10 kertaa suurentavalla suurennuslasilla jokaisessa 300 tunnin huollossa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Mikäli tarkastuksessa löytyy murtumia, syöpymiä tai muita vaurioita, niin tarkasta ja korjaa napa toimenpidekohtien A ja B mukaisesti.

Vs. toimistopäällikkö

  
J. Vanhatalo