

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 839/79

Muutos 1

8.10.1979



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

839. Lycoming. Polttoaine-ilmasäätimen korjaus II

Koskee: Seuraavia Bendix-säätimiä, jotka on asennettu Lycoming-moottoreihin:

| Säätimen tyyppi | Varaosanumero | S/N |
|-----------------|---------------|-------------|
| RSA-5AB1 | 2524254-4 | 63758-65862 |
| | 2524712-1 | 63503-66027 |
| RSA-5AD1 | 2524054-4 | 62999-66249 |
| | 2524147-6 | 65988-65997 |
| | 2524171-4 | 64961-65060 |
| | 2524213-4 | 61032-66290 |
| | 2524291-4 | 63678-65867 |
| | 2524297-3 | 64428-64432 |
| | 2524307-3 | 64828-66854 |
| | 2524335-3 | 65721-66920 |
| | 2524359-3 | 62401-65412 |
| | 2524450-2 | 61392-65987 |
| | 2524550-1 | 64635-65887 |
| | 2524673-1 | 63643-64265 |
| | 2524682-1 | 65071-65499 |
| | 2524723-1 | 61928-65231 |
| 2524469(B) | 64915-65338 | |
| RSA-10AD1 | 2524163-7 | 63742-65720 |
| | 2524175-3 | 63399-66941 |

ja kaikkia Lycoming-moottoreissa olevia Bendix-säätimiä RSA-5AB1, RSA-5AD1 ja RSA-10AD1, riippumatta osa- tai sarjanumerosta, jotka on peruskorjattu Bendixin hyväksymässä korjaamossa tai AVCO Lycomingilla 1.4.1977 ja 14.8.1978 välisenä aikana, ja kaikkia Lycoming-moottoreissa olevia Bendix-säätimiä RSA-5AB1, RSA-5AD1 ja RSA-10AD1, riippumatta osa- tai sarjanumerosta, jotka on peruskorjattu muissa kuin yllämainituissa korjaamoissa 31.3.1977 jälkeen, ja joihin on asennettu uusi P/N 2529471 kalvoasetelma.


Viite: FAA AD 79-04-05, Amendment 39-3570.

Voimaantulo: 1.11.1979

Toimenpiteet: Irrota ja tarkasta 10 lentotunnin kuluessa polttoaine-ilmasäätimen kalvo-kara-asetelma. Vaihda asetelma uuteen tarpeen vaatiessa Bendix Service Bulletin No. RS-57 rev. 1 ohjeen mukaan.

Lycoming SB No. 433 A käsittelee samaa asiaa.

Vs. toimistopäällikkö

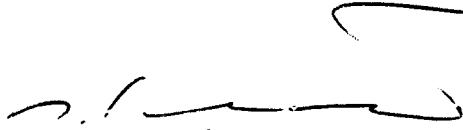

J. Vanhatalo

Tämä muutosmääräys korvaa määräyksen M 839/79.