

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 851/79

29.5.1979



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

851. PIK-20. Laskutelineen tarkastus

Koskee: PIK-20 ja PIK-20 B -purjelentokoneita, joiden laskuteline ei ole maalattu. (Pintakäsittelynä on ainoastaan kadmiointi keltapassivoituna.)

Viite: Eiriavion muutostiedote M 22.

Voimaantulo: 15.6.1979.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta seuraavassa kuukausitarkastuksessa laskuteline syöpymien varalta. Mikäli laskuteline on syöpynyt, teline on ennen seuraavaa lentoa vaihdettava uuteen tai korjattava hitsaamalla.
- B. Tarkasta, että laskutelineeseen on porattu reiät, joista laskuteline voidaan suojata sisäpuolelta. Mikäli ruosteensuojausreiät puuttuvat, poraa ne Eiriavion muutostiedotteen M 22 mukaisesti.
- C. Ruostesuoja laskuteline LPS 3 tai vastaavalla ruosteensuoja-aineella sisäpuolelta ja sulje reiät esimerkiksi silikoniliimalla.

Toimistopäällikön po.
 Ilmailuinsinööri

E. Ailio
 E. Ailio

IA/KLS