

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 855/79

Muutos 1

27.9.1979



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

855. Piper. Laskutelineen valitsinvivun tarkastus

Koskee: Kaikkia niitä Piper PA-23-sarjan lentokoneita, joihin on asennettu laskutelineen valitsinvipu osanumeroltaan 752303.

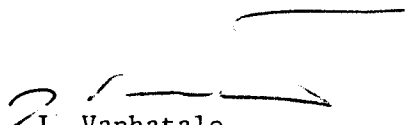
Viite: FAA AD 79-11-06 Amendment 39-3545.

Voimaantulo: 1.11.1979.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta seuraavassa huollossa laskutelineen valitsinvipu, osanumero 752303, Piper Service Bulletinin No. 635 mukaisesti.
- B. Mikäli valitsinvivusta löytyy murtumia, niin vaihda se uuteen vipuun, jonka osanumero on 761213.
- C. Mikäli valitsinvivusta ei löydy murtumia, niin toista toimenpidekohdan A mukainen tarkastus jokaisessa 100 tunnin huollossa. Sen jälkeen, kun koneeseen on annettu valitsinvipu 761213, ei tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Vs. toimistopäällikkö


 J. Vanhatalo

Tämä määräys korvaa määräyksen M 855/79.

LJV/KLS