

**ILMAILUHALLITUS**NATIONAL BOARD OF AVIATION  
PL 50SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS  
AIRWORTHINESS  
DIRECTIVE**

M 869/79

9.8.1979



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

869. Cessna. Polttoaineen virtauksen vakavoiminenKoskee: Seuraavia Cessna-merkkisiä lentokoneita toimenpidekohtaisesti.Toimenpidekohta A:TyyppiSarjanumerot

205 (210-5)

641, 205-0001:stä 205-0555:een

206

206-0001:stä 206-0137:ään

210

21057841:stä 21058351:een

Toimenpidekohta B:

205 (210-5)

205-0556:sta 205-0577:ään

206

206-0138:sta 206-0275:een

U206/TU206

U206-0276:sta U206-1444:ään, U20601445:stä U20604287:ään,  
U20604289, U2064290, U20604292:sta U20604335:een,  
U20604337:stä U20604389:ään, U20604391:stä U20604649:ään

P206/TP206

P206-0001:stä P206-0603:een ja P20600604:stä P20600647:ään

207/T207

20700001:stä 20700482:een

210/T210

21058352:sta 21062954:ään

T210

T210-0001:stä T210-0454:ään

P210

P21000001:stä P21000150:een

Toimenpidekohta C:

U206/TU206

U20604650:sta U20604787:ään, U20604789:stä U20604894:ään  
U20604896:sta U20604906:een, U20604908:sta U20604911:een  
U20604913:sta U20604958:aan, U20604960:sta U20604963:een,  
U20604965:stä U20604973:een, U20604975:stä U20604977:een,  
U20604980:sta U20604985:een, U20604987:stä U20604990:een  
U20604992, U20604993, U20604995:stä U20604998:aan,  
U20605000:stä U20605018:aan, U20605020:sta U20605058:aan,  
U20605060, U20605061, U20605063, U20605066, U20605069,  
U20605071:stäU20605073:een, U20605075, U20605077,  
U20605078, U20605083, U20605085, U20506086, U20605088,  
U20605095, U20605097, U20605100, U20605102, U20605105,  
U20605107 ja U20605110

207/T207

20700483:sta 20700530:een

210/T210 21062955:stä 21063013:een, 21063015:stä 21063086:een, 21063088:sta 21063228:aan, 21063230:sta 21063287:ään, 21063289:stä 21063298:aan, 21063300:stä 21063324:ään, 21063326:sta 21063389:ään, 21063391:stä 21063393:een, 2103396:sta 21063399:ään, 21063401, 21063403:sta 21063407:ään, 21063412, 21063413, 21063419, 21063424 ja 21063426.

P210 P21000151:stä P21000255:een, P21000257:stä P21000273:een, P21000275:stä P21000279:ään, P21000281:stä P21000283:een, P21000287, P21000290 ja P21000292.

Viite: FAA AD 79-15-01

Voimaantulo: 10.9.1979

Toimenpiteet:

A. Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa, onko koneeseen asennettu Cessnan asennussarja SK 205-5 tai SK 206-2. Mikäli kumpaakaan asennussarjaa ei ole asennettu, ei tämä määräys anna aihetta lisätoimenpiteisiin. Mikäli jompikumpi asennussarjoista on asennettu, niin tee toimenpidekohdan B mukaiset toimenpiteet ennen lento-toiminnan jatkamista.

B. Asenna 25 lentotunnin kuluessa polttoaineen virtausmittarin viereen seuraavan sisältöinen kilpi.

"POLTTOAINEEN VIRTAUKSEN/MOOTTORITEHON VAIHDELLESSA SUURESTI

1. LISÄPOLTTOAINEPUMPPU - PÄÄLLE, SÄÄDÄ SEOS
2. VAIHDA TOISELLE POLTTOAINESÄILIÖLLE
3. POLTTOAINEEN VIRTAUKSEN VAKIINNUTTUA SIIRRY NORMAALITOIMINTAAN, KATSO TOIMINTAOHJEKORTTIA D 1189-13 TARKKOJA OHJEITA VARTEN."

Aseta samalla Cessnan toimintaohjekortti osanumero D 1189-13 ohjaamoon sellaiseen kohtaan, jossa se aina on ohjaajan saatavilla tämän istuessa paikoillaan.

C. Asenna 25 lentotunnin kuluessa polttoaineen virtausmittarin viereen seuraavan sisältöinen kilpi:

"POLTTOAINEEN VIRTAUKSEN/MOOTTORITEHON VAIHDELLESSA SUURESTI

1. LISÄPOLTTOAINEPUMPPU - PÄÄLLE, SÄÄDÄ SEOS.
2. VAIHDA TOISELLE POLTTOAINESÄILIÖLLE.
3. POLTTOAINEEN VIRTAUKSEN VAKIINNUTTUA SIIRRY NORMAALITOIMINTAAN. KATSO LENTOKÄSIKIRJAA TARKKOJA OHJEITA VARTEN."

Korjaa samalla lentokäsikirjaa tekemällä siihen jokin alla luetelluista muutoksista

<u>Lentokone</u>	<u>Muutos</u>	<u>Cessnan osanumero</u>
U206G	Rev.1 22.5.1979	D1147R1-13PH
TU206G	Rev.2 22.5.1979	D1148R2-13PH
207A	Rev.1 22.5.1979	D1149R1-13PH
T207A	Rev.2 22.5.1979	D1150R2-13PH
210N	Rev.3 22.5.1979	D1151R3-13PH

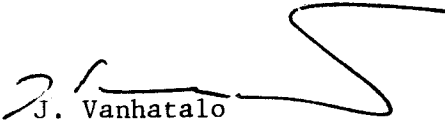
T21ON  
P21ON

Rev.3 22.5.1979  
Rev.3 22.5.1979

D1152R3-13PH  
D1153R3-13PH

(Cessna Service Letter SE79-25 ja sen Supplement No. 1  
käsittelevät samaa asiaa).

Vs. toimistopäällikkö

  
J. Vanhatalo

LJV/KLS