

20.9.1979

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

876. Bendix. Polttoaineensäätimen tarkastus ja korjaus

Koskee: Seuraavia Bendixin valmistamia polttoaineen ruiskutusjärjestelmiä

Tyyppinumero	Osanumero
RSA-5AB1	2524199-9, 2524216-8 2524254-7, 2524262-6 2524378-7, 2524712-3/-5/-6
RSA-5AD1	2524054-7/-8, 2524147-9/-10 2524171-7/-8, 2524189-7/-8 2524213-7/-8, 2524242-6/-7 2524243-7/-8, 2524291-7/-8 2524297-6/-7, 2524307-6/-7 2524328-6/-7, 2524341-6/-7 2524348-7/-8, 2524359-6/-7 2524450-5/-6, 2524459-5/-6 2524475-4/-5, 2524550-4/-5 2524575-4/-5, 2524590-4/-5 2524592-4/-5, 2524623-4/-5 2524634-4/-5, 2524640-4/-5 2524673-4/-5, 2524682-4/-5 2524723-4/-5, 2524742-4/-5 2524752-3/-4
RSA-7AA1	2524347-4/-6
RSA-7DA1	2524624-1/-2
RSA-10AD1	2524030-7/-8, 2524152-6/-7 2524163-10/-11, 2524175-6/-7 2524255-6/-7, 2524256-8/-9 2524311-6/-7, 2524757-3/-4
RSA-10DB1	2524267-6/-7, 2524275-11/-12 2524276-7/-8, 2524593-4/-5 2524649-6/-7
RSA-10DB2	2524501-5/-6, 2524708-4/-5
RSA-10ED1	2524273-8/-9, 2524298-8/-9 2524366-6/-7, 2524420-7/-8 2524422-5/-6, 2524477-7/-8 2524491-5/-6, 2524492-4/-5 2524500-5/-6, 2524556-5/-6 2524582-4/-5, 2524601-4/-5 2524693-4/-5/-6/-7, 2524709-3/-4 2524733-3/-4
RSA-10ED2	2524791-1/-2/-3

Näitä ruiskutusjärjestelmiä on asennettu ainakin seuraaviin moottoreihin

LYCOMING

IO-320 Series
AIO-320 Series
AEIO-320 Series
IO-360 Series
HIO-360 Series
AIO-360 Series
AEIO-360 Series
TIO-360 Series
IGO-480 Series
IO-540 Series
HIO-540 Series
AEIO-540 Series
IGO-540 Series
IVO-540 Series
TIO-540 Series
TIO-541 Series
TIGO-541 Series
IO-720 Series
TSIO-520 Series

CONTINENTAL

Viite: FAA Emergency Airworthiness Directive August 28, 1979.

Voimaantulo: 15.10.1979

Toimenpiteet:

Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa Bendixin polttoaineen ruiskutusjärjestelmään kuuluvan polttoaineen säätimen venttiilivarren lukitusmutterin kiinnitys sekä paranna tämän lisäksi mutterin kiinnitystä edelleen.

Ohjeet löytyvät seuraavista Bendix Energy Controls Division Service Bulletineis-
ta.

1. Service Bulletin No. RS-68 (20.8.1979) tyypeille RSA-5 ja RSA-10.
2. Service Bulletin No. RS-69 (20.8.1979) tyyppille RSA-7AA1
3. Service Bulletin No. RS-70 (20.8.1979) tyyppille RSA-7DA1

Vs. toimistopäällikkö


J. Vanhatalo