

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 900/79
 Muutos 1
 27.6.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

900. Piper. Polttoainesäiliöiden huohotuksen muutos

Koskee: Seuraavia Piper-merkkisiä lentokoneita.

<u>Tyyppi</u>	<u>Sarjanumerot</u>
PA-28-161	28-7816024:stä 28-7916475:een
PA-28-181	28-7890023:sta 28-7990493:een
PA-28-201T	28-7921001:stä 28-7921068:aan
PA-28R-201	28R-7737135:stä 28R-7837317:ään
PA-28RT-201	28R-7918001:stä 28R-7918172:een
PA-28R-201T	28R-7703309:stä 28R-7803373:een
PA-28RT-201T	28R-7931001:stä 28R-7931222:een
PA-28-235	28-7710079:stä 28-7710089:ään
PA-28-236	28-7911001:stä 28-7911204:ään
PA-32-260	32-7800001:stä 32-7800008:aan
PA-32-300	32-7740109:stä 32-7940290:een
PA-32R-300	32R-7780215:stä 32R-7880068:aan
PA-32RT-300	32R-7885001:stä 32R-7985105:een
PA-32RT-300T	32R-7787001, 32R-7887002:sta 32R-7987126:een

Viite: FAA AD 79-22-02.

Voimaantulo: 1.8.1980.

Toimenpiteet: Tee seuraavat toimenpiteet seuraavassa huollossa polttoainevuotojen ja palovaaran välttämiseksi.

1. Tyhjennä lentokoneen polttoainesäiliöt Piper Service tai Maintenance Manualin mukaisesti.
2. Irrota oikean- ja vasemmanpuoleinen polttoainesäiliö Piper Service tai Maintenance Manualin mukaisesti.

3. Tee polttoainesäiliöiden huohotusjärjestelmään Piper Service Bulletinin No. 646A mukainen muutostyö.
4. Asenna polttoainesäiliöt pakoilleen Piper Service tai Maintenance Manualin mukaisesti.
Varoitus: Älä anna putkien ja letkujen pyöriä asennuksen aikana, jotteivät ne kiertyisi estäen siten polttoaineen virtauksen.
5. Täytä polttoainesäiliöt sekä tarkasta, ettei esiinny vuotoja ja että polttoaineen määrämittarit toimivat oikein.

Toimistopäällikön po.
Ilmailuinsinööri



E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 900/79.

LJV/KLS