

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 904/79

26.11.1979



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

904. Hughes 269C. Muutoksia lentokäsikirjaan ja huolto-ohjeisiin

Koskee: Hughes 269C helikoptereita, kaikki valmistusnumerot.

Viite: Hughes Service Information Notice No. N-110 ja N-134 sekä kokemukset Suomessa.

Voimaantulo: 15.12.1979.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta 31.12.1979 mennessä Hughes Service Information Notice No. N-110:n mukaisesti, että koneen lentokäsikirja, pakoputkisto, öljynjäähdytinjärjestelmä, mittarimerkinnät ja rajoituskilvet ovat oikeat ja vastaavat ko. helikopteriyksilölle hyväksytyä suurinta sallittua lentoonlähtömassaa.

Mikäli yllämainituissa seikoissa on virheellisyyksiä, korjaa lentokäsikirjan ohjeet, mittarimerkinnät ja rajoituskilvet ennen seuraavaa lentoa.

Poista lisäksi mittaritaulusta ahtopainetaulukon alapuolelta rajoituskilpi "3200 RPM minimum below 400 feet above terrain".

B. Tarkista 31.12.1979 mennessä, että alkuperäisen Rotorcraft Flight Manualin 25 päivänä marraskuuta 1975 päivätyn revision mukaiset muutokset on tehty koneen lentokäsikirjaan (ks. myös HN-134 Part I). Nämä muutokset ovat:

- muutos käynnistysohjeisiin
- moottorin lämmityskäyttö
- moottorin pyörimisnopeus leijunnassa, lentoonlähdössä, matkalennolla ja las-kussa
- autorotaatioharjoitukset
- moottorin ylikierrosten rajoitin (lisävaruste)
- tehorajoitukset
- moottorin jäähdytyskäyttö.

Mikäli mainittuja muutoksia ei ole tehty, tee ne 15.1.1980 mennessä.

C. Tarkista, että käytössä olevat huoltolistat sisältävät seuraavat huoltotoimenpiteet ja lisää kohdat tarvittaessa ennen seuraavaa huoltoa:

 
50 h huolto

- Moottorin öljynvaihto
- Tarkista kiertokaasuvivuston välkykset. Mikäli välkystä on, korjaa ja säädä vivusto huolto-ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.

100 h

- Puhdista sylintereiden jäähditysriivat pakoaukkojen ympäriltä karstasta, jota on saattanut vuotaa pakoputken liitoksesta.
- Puhdista polttoaineen ruiskutussuuttimet.

Vs. toimistopäällikkö


J. Vanhatalo