

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 913/80
 7.2.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

913. Beechcraft. Polttoainehanan tarkastus ja muutos

Koskee: Seuraavia Beechcraft-merkkisiä lentokoneita

Tyyppi	Sarjanumerot	Noudatettavat toimenpidekohdat
A23-19, 19A, M19A, B19	MB-1:stä MB-520:een	A, B ja C
B19 Sport 150	MB-520:stä MB-616:een	A, B ja C
B19 Sport 150	MB-617:sta MB-905:een	C
23, A23, A23A, B23, C23	M-1:stä M-1361:een	A, B ja C
C23 Sundowner 180	M-1362:sta M-1485:een	A, B ja C
C23 Sundowner 180	M-1486:sta M-2224:ään	C
A23-24, A24	MA-1:stä MA-368:aan	A, B ja C
A24R	MC-2:sta MC-95:een	A, B ja C
A24R, B24R Sierra 200	MC-96:sta MC-180:een	A, B ja C
B24R, C24R Sierra 200	MC-181:stä MC-695:een	C

Viite: FAA AD 75-01-04

Voimaantulo: 10.3.1980.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta seuraavassa huollossa, onko polttoaineen valintahanan suojalevyn osanumero 169-920001-43 tai 169-920000-165. Mikäli ei, niin vaihda se tämännumeroiseen ennen lentotoiminnan jatkamista.


B. Tarkasta seuraavassa huollossa polttoaineen valintahanan osanumero. Mikäli se on 169-380086-1, ei tämä toimenpidekohta anna aihetta lisätoimenpiteisiin.

Mikäli valintahanan osanumero on jokin muu (169-920000-61-127 tai -131), niin tarkasta sen toiminta ennen lentotoiminnan jatkamista Beechcraft Service Instructions No. 0364-289, Revision III:n mukaisesti, ja tämän jälkeen jokaisessa 100 tunnin huollossa. Mikäli hana ei täytä mainitun Service Instructionin asettamia vaatimuksia, niin vaihda se ennen lentotoiminnan jatkamista Beechcraft Service Instructionin No. 0622-289 mukaisesti uuteen hanaan, jonka osanumero on 169-380086-1. Tämän jälkeen ei tarkastusta enää tarvitse toistaa.

C. Tarkasta seuraavassa huollossa Beechcraft Service Instructionin No. 1095 mukaisesti, että polttoaineen valintahanan suojalevyssä on oikea kilpi, sekä kiinnitä siihen Service Instructionin mukainen uusi tarra.

Asenna samalla myös Service Instructionin mukaisesti polttoaineen valintavivun salvat, osanumero 169-920041-9, jotka estävät valintahanan sulkemisen vahingossa.

Vs. toimistopäällikkö

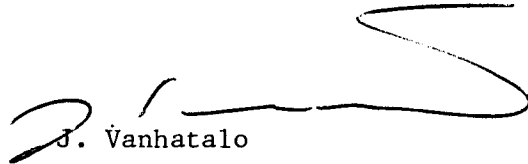

J. Vanhatalo