

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 914/80

7.2.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

914. Continental. Sylintereiden kiinnityslaippojen tarkastus

Koskee: Kaikkia Continental IO-520- ja TSI0-520-tyyppisiä lentomoottoreita.

Viite: FAA AD 80-01-04.

Voimaantulo: 10.3.1980.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta seuraavassa huollossa, onko moottoriin asennettu Airmotive Engineering Corporationin sylinteriputkin varustetut sylinterit, joiden osanumero on AE-C-631397T.T., AE-C-639272T.T. ja AE-C-639274T.T. Osanumero löytyy kiinnityslaipan tasaiselta alueelta imuventtiilin puolelta.

Mikäli näitä sylintereitä ei ole asennettu, ei tämä määräys anna aihetta lisätoimiin. Mikäli mainittuja sylintereitä on asennettu, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista.

B. Tarkasta sylintereiden kiinnityslaippojen kulmien pyörityssäteet niistä kohdista, jotka on koneistettu kiinnitysmuttereita varten. Mikäli pyörityssäteet ovat pienempiä kuin 1,3 mm (0,050 in), niin vaihda kyseiset sylinterit uusiin ennen lentotoiminnan jatkamista.

Airmotive Engineering Corporation Service Alert, September 28, 1979 käsittelee tätä asiaa. Osoite on: Airmotive Engineering Corporation, 9131 Directors Row, Dallas, Texas 75247, U.S.A.

Vs. toimistopäällikkö


 J. Vanhatalo

LJV/KLS